

# 广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2016〕69号

---

## 广州市散装水泥管理办公室 关于部分预拌混凝土企业检查情况的通报

各预拌混凝土企业：

8月下旬，我办对部分有资质、在生产的预拌混凝土企业进行了检查，现将情况通报如下：

### 一、基本情况

本次检查人员由我办执法人员、行业专家、检测单位专家组成，不预先通知受检企业，采取随机确定检查人员和受检企业的“双随机”方式，对诚信评价排名50名以后的32家预拌混凝土企业进行了检查。检查内容包括质量保证体系、试验室管理、原材料质量、配合比管理、混凝土出厂质

量、行业管理等，并抽检原材料和混凝土质量、对相关人员进行实操考核，抽取水泥、砂、粉煤灰、矿渣粉、外加剂等原材料和混凝土拌合物 161 组样品，交叉盲样送检。

从检查情况看，大部分企业质量保证体系运行良好，生产过程质量可控，也有少数企业管理很不规范，标准制度落实不到位，问题较多。

## 二、存在问题

检查发现，以下几个方面问题较为突出：

### （一）试验室管理。

1. 试验室面积不足。有的企业试验室总面积明显偏小，有的是留样室、标养室等功能区面积偏小。

2. 分区不合理。有的企业未按《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJ/T 15-104-2015）要求，设置物检室、化学分析室、高温室、留样室、力学室、成型试配室、标准养护室、资料室等独立功能区；有的企业虽有设置，但把高温室与成型室设在一起，试验设备布局和试验流程不尽合理。

3. 管理不规范。有的企业日常疏于管理，试验室内卫生脏乱差；有的企业随意放置试验设备，把马弗炉、沸煮箱等易相互干扰的设备放在一起；有温、湿度控制要求的成型试配室，不按规范要求控制温、湿度。

### （二）配合比管理。

1. 设计过程不规范。未严格按照现行标准计算、试配、

调整配合比，相关记录不齐全，抗渗混凝土配合比缺少相应的试验验证，水泥、外加剂、掺合料等品种变化未重新进行配合比设计。

2. 使用过程不规范。没有严格按《预拌混凝土生产质量管理技术规程》(DBJ/T 15-74-2010) 要求，每 1 工作班不少于 1 次测定骨料的含水率，当含水率有显著变化时，应增加测定次数，依据检测结果及时调整配合比用水量和骨料的用量；骨料含水率检测结果未应用于实际生产，检测含水率与投料使用的含水率相差较大；有的企业仍是露天骨料堆场，但每日检测记录显示含水率几乎没有变化，不符合实际情况。

### (三) 人员实操能力。

本次检查，对持上岗证的试验员进行了预拌混凝土企业常用的 16 个试验项目实操考核，有 5 家企业受考人员存在操作不规范、使用仪器不适当、流程不熟悉、判断不准确等问题。上岗证并不等同于实际能力，企业仍然要加强培训，提高试验员的实际操作能力。

## 三、处理情况

(一) 按照检查结果，在广州市混凝土质量追踪及动态监管系统对受检企业统一进行诚信扣分。

(二) 各受检企业应对问题进行限期整改。我办将适时对整改情况进行抽查。

(三) 责令广州市锦建建筑材料有限公司、广州中建砼

力混凝土有限公司限期整改，给予通报批评；责令广州市华昌业混凝土有限公司停产整改，限期3个月。我办将对整改情况进行复查。

(四) 原材料和混凝土拌合物抽检情况另文通报。

#### 四、工作要求

(一) 要确保质量保证体系有效运行。企业应围绕质量这个重心，加强生产过程控制、落实原材料进场复验和砼出厂检验制度，保证出厂混凝土质量。

(二) 加强试验室建设与管理。预拌混凝土企业要按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》(DBJ/T 15-104-2015)，合理设置各独立功能区，合理放置试验仪器设备，落实日常维护管理。

(三) 加强人员培训。提高企业员工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，企业应制定培训和考核计划，按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，不断提高人员的从业素质。

附件：2016年8月对部分砼企业诚信评价检查扣分统计表

广州市散装水泥管理办公室

2016年9月7日

## 附件

2016年8月对部分砼企业诚信评价检查扣分统计表

序号	企业	扣分	扣分项目
1	广东润江混凝土有限公司	0	未扣分
2	广州凯晖预拌混凝土有限公司	0	未扣分
3	广州天达混凝土有限公司	1	回弹仪检定过期-1, 共扣1分。
4	广州市住宅建设发展有限公司	1	水计量偏差超范围-1, 共扣1分。
5	广州创建混凝土有限公司	1	混凝土试配原始记录签名不规范-1, 共扣1分。
6	广东基础新成混凝土有限公司	2	粉煤灰需水量比实操考核其中1个环节不熟悉-2, 共扣2分。
7	广州市东浦混凝土有限公司	2	1. 仪器检定记录表缺少原始记录, 2. 记录不全-1, 3. 混凝土抽样抗压强度原始记录表缺少受压面积记录-1, 共扣2分。
8	广东粤群混凝土有限公司	2	热工设备放在成型室-2, 共扣2分。
9	广州市正江混凝土有限公司	2	水泥负压筛损坏, 扣2分。
10	广州市砼丰建材有限公司	2	试验室分区不符合要求-2, 共扣2分。
11	瑞华建设集团有限公司	3	1. 零点校准记录不全(签名不规范)-1, 2. 配合比计算书不完整(抗渗混凝土计算书不完整)-2, 共扣3分。
12	广州市粤砼混凝土有限公司	3	1. 每盘偏差超过规定范围-1, 2. 复验记录不全2处-2, 共扣3分。
13	广州伯联混凝土有限公司	3	1. 计量检定证书缺少1项(负压筛析仪)-1, 2. 喷淋水直接冲淋试块-1, 3. 留样未封存-1, 共扣3分。

序号	企业	扣分	扣分项目
14	广州穗业混凝土有限公司	4	1. 人员实操-2, 2. 成型室温湿度控制不符合要求-2, 共扣 4 分。
15	广州市荔鸿混凝土有限公司	4	1. 配合比计算书不完整-2, 2. 抗渗记录不签名, 记录未复核-2, 共扣 4 分。
16	广东派安建材有限公司	4	1. 天平法码未检定-1, 2. 沸煮箱未按功能分区放置-1, 水泥成型室温湿度控制不符合要求-2, 共扣 4 分。
17	广州中昊超力混凝土有限公司	4	1. 实操操作有漏项-2, 2. 养护室温湿度记录不齐全(每天只记录 1 次)-2, 共扣 4 分。
18	广州市乾山混凝土有限公司	4	1. 抗渗仪未按功能分区放置-1, 2. 配合比调整单不及时-3, 共扣 4 分。
19	广州市华合建筑材料有限公司	5	1. 留样室面积 10 m <sup>2</sup> -2, 2. 有膨胀剂配合比总表无相应配合比计算书-3, 共扣 5 分。
20	广州石建建材有限公司	5	1. 砂氯离子含量考核滴定终点判定不准确-1, 2. 马弗炉与沸煮箱放置在一起有干扰-1, 3. 胶砂试件存放在砧标养室-1, 4. 配合比计算书不完整-2, 共扣 5 分。
21	广州汇兴混凝土有限公司	5	1. 水泥负压筛计量检定证书缺 1 份-1, 2. 高温设备未按功能分区放置-1, 3. 无配合比试配记录-3, 共扣 5 分。
22	广州建城混凝土有限公司	5	1. 水泥 7d28d 复验未按时签名-1, 2. 配合比计算书不完整(无抗渗试验验证)-2, 3. 砧出厂记录不齐全不规范(抗渗试验未达要求压力值)-2, 共扣 5 分。

序号	企业	扣分	扣分项目
23	广州市丰成混凝土有限公司	5	1. 无每班计量允许偏差检查记录-1, 2. 试验设备未按功能分区放置(跳桌、沸煮箱、负压筛)-1, 3. 骨料含水率测定只做1次, 未按要求做2次取平均值)-1, 4. 配合比计算书不完整(渗合料计算过程缺失、C60配置强度计算有误)-2, 共扣5分。
24	广州秦峰建筑材料有限公司	6	1. 马弗炉与沸煮箱放置在一起-1, 2. 电子天平法码未检定-1, 3. 7d28d抗压强度试验检验人未区分(只有1个签名)-2, 4. 砼出厂检验记录不齐全(氯离子含量无记录)-2, 共扣6分。
25	广州市维意建材有限公司	7	1. 下料记录与通知单不符-5, 2. 试块制作与养护-2, 共扣7分。
26	广州纽华企业有限公司	7	1. 8月4日水每盘计量偏差超过规定范围-1, 2. 试验室总面积不达标-3, 3. 无配合比试配记录-3。 共扣7分。
27	广州市福鸿混凝土有限公司	8	1. 试配室和热工室在一起-2, 2. 混凝土成型室无温控设备-1, 3. 无配合比验证-5, 共扣8分。
28	广州市砼一混凝土有限公司	12	1. 回弹仪检定过期-1, 2. 样品缺封条-1, 3. 外加剂更换未调整配合比-5, 4. 砂的细度变化未调整配合比-3, 5. 强度评定无结果-2, 共扣12分。

序号	企业	扣分	扣分项目
29	广东海外高强混凝土有限公司	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实操考核人员对混凝土坍落度扩展度的测量结果判定不清晰-1,</li> <li>2. 水泥室与砼成型室温湿度控制不符合要求-2,</li> <li>3. 功能分区面积不达标(标养室)-2,</li> <li>4. 分区不符合要求(高温室与成型室在一起)-2,</li> <li>5. 试块存放不符合规定(放在地上)-1,</li> <li>6. 配合比计算书不完整性-2,</li> <li>7. 砼出厂检验不符合要求(未记录每车出厂目测质量)-2,</li> </ol> 共扣 12 分。
30	广州中建砼力混凝土有限公司	24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 试验室分区不符合要求-2,</li> <li>2. 试验设备未按要求放置(马弗炉与沸煮箱)-1,</li> <li>3. 成型室温湿度控制不符合要求-2,</li> <li>4. 试块存放不符合要求(抗渗试块放在地上)-1,</li> <li>5. 试块数量不符合要求-2,</li> <li>6. 万分之一电子天平缺法码-2,</li> <li>7. 水泥细度标准筛未校准-1,</li> <li>8. 水泥恒温养护箱温度不符合要求(23℃)-2,</li> <li>9. 原材料复验频次与批次不符-5,</li> <li>10. 骨料含水率无检验原始记录-1,</li> <li>11. C60 配合比未按新标准设计-5。</li> </ol> 共扣 24 分。
31	广州市锦建建筑材料有限公司	33	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 缺投料记录-5,</li> <li>2. 投料记录保存不足 6 个月-3,</li> <li>3. 试验人员使用仪器不当-1,</li> <li>4. 原材料台账记录不全-2(缺矿渣粉检验记录),</li> <li>5. 缺原材料进场使用记录-5,</li> <li>6. 配合比计算书不完整-2,</li> <li>7. 缺耐久性试配记录-3,</li> <li>8. 出厂记录不全-2,</li> <li>9. 资料室门口有无标识试件 3 组-10。</li> </ol> 共扣 33 分。



序号	企业	扣分	扣分项目
32	广州市华昌业混凝土有限公司	36	1. 下料记录保存时间不足 6 个月-3, 2. 未设置高温室-2, 3. 马弗炉烘干箱未按功能分区放置-2, 4. 养护室温度 27℃-2, 5. 缺温湿度记录-2, 6. 试块有 1 组只有 2 个-2, 7. 湿度不均匀-2, 8. 直接冲淋试块-1, 9. 原材料未分堆-2, 10. 原材料未设置标识-1, 11. 缺少 8 月份水泥粉煤灰外加剂留样-3, 12. 配合比计算书不完整-2, 13. 缺少 7、8 月部分砼出厂检验记录-2, 14. 混凝土立方体抗压强度检验原始记录弄虚作假-10。 共扣 36 分。

公开类别：主动公开

---

抄送：市住房和城乡建设委员会，市住房保障办公室，市建设工程质量监督站，市市政工程安全质量监督站，广州地铁集团有限公司，市混凝土行业协会

---

广州市散装水泥管理办公室

2016年9月7日印发

---